

東部大阪都市計画ごみ焼却場
四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業に係る
事後調査報告書

(平成26年6月分水質・地下水調査結果報告書)

平成26年12月

四條畷市交野市清掃施設組合

1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事業者の名称 四條畷市交野市清掃施設組合

代表者の氏名 管理者 四條畷市長 土井 一憲

主たる事務所の所在地 大阪府四條畷市大字清滝 1 0 5 1 番地

2. 対象事業の名称

東部大阪都市計画ごみ焼却場四條畷市交野市ごみ処理施設整備事業

3. 事業計画地の位置

大阪府交野市大字私市 3 0 2 9 番地外

4. 対象事業の実施状況

対象事業の実施状況及び今後の予定を表 1 に示す。

表 1 対象事業の実施状況及び今後の予定

工事内容		月						
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
準備工	伐採・除根	→		→				
	測量		→	→				
造成工	切盛覆土工				→	→	→	→
擁壁工	地盤改良工					→		→
	築造工				→	→		
進入路工	路床工							
	舗装工							
濁水 処理工	施設設置工					→		
	運転工						→	→
排水工	沈砂池工					→		
	排水施設工				→	→	→	→
道路 擁壁工	擁壁工							
道路 拡幅工	拡幅工							

※ 平成26年2月 4日より、工事に着手

※ 平成26年5月12日より、土地改変に係る工事に着手

5. 事後調査の内容

調査項目、調査地点を表2に示す。また、調査地点の位置を図1に示す。

平成26年5月12日から土地改変に係る工事に着手しているが、6月中は、少雨のため調整池の水量が少なく、調整池から天野川への放流水なし。また、排水口（敷地内排水最終枳）についても、施工中であるため、調整池出口及び排水口（敷地内排水最終枳）での水質測定を実施せず。

表2 調査項目、調査地点

調査項目		調査地点	調査期間及び頻度	調査方法	調査実施日
水質	pH、濁度	調整池出口	時期：工事期間 頻度：常時監視 (2回/日)	公共用水域及び地下水の水質測定計画に示された方法等	— (注1)
	SS、ダイオキシン類	排水口 (敷地内排水最終枳)	時期：工事期間 頻度：6回/年		平成26年 6月7日 (河川(天野川下流)) (注2)
	健康項目(ベンゼン・砒素・鉛・ふっ素・ほう素)、濁度、電気伝導率	河川 (天野川下流)	時期：工事期間 頻度：粗造成工事時並びに熱回収施設及びリサイクル施設の掘削工事時(1~2ヶ月目予定) 1回/月 その他の時期 6回/年		
地下水	健康項目(ベンゼン・砒素・鉛・ふっ素・ほう素)、ダイオキシン類	観測井2地点 周辺井戸1地点	時期：工事期間 頻度：4回/年	平成26年 6月7日	
騒音 振動 低周波音	建設作業騒音 建設作業振動	敷地境界(民家側2地点)	時期：工事の最盛期 頻度：平日1回 (時間帯：8~17時)	騒音：JIS Z8731 振動：JIS Z8735	—
	発破工事時の騒音レベル・振動レベル・低周波音の音圧レベル	周辺住居(4地点)	時期：発破工事期間の実施開始時 頻度：平日1日2回 (時間帯：8~17時)	騒音：JIS Z8731 振動：JIS Z8735 低周波音：「低周波音の測定方法に関するマニュアル」に準拠	—
廃棄物	種類、発生量 再生利用量、処分量	工事現場	時期：工事期間 頻度：1年間(年1回)	廃棄物の処理実績を集計	—

大気質 騒音・振動 人と自然と の触れ合い の活動の場	工事車両交通量	工事区域	時期：工事期間 頻度：2日/年 (最大工事時)	事業計画地の入口で カウントする	—
---	---------	------	-------------------------------	---------------------	---

※ 水質及び地下水に係る調査の開始は、土地改変に係る工事の着手時

注1 水量が少なく、天野川への放流水がなかったため、調整池出口での水質測定は実施せず。

注2 排水口（敷地内排水最終柵）は、施工中のため、排水口（敷地内排水最終柵）での水質測定は実施せず。

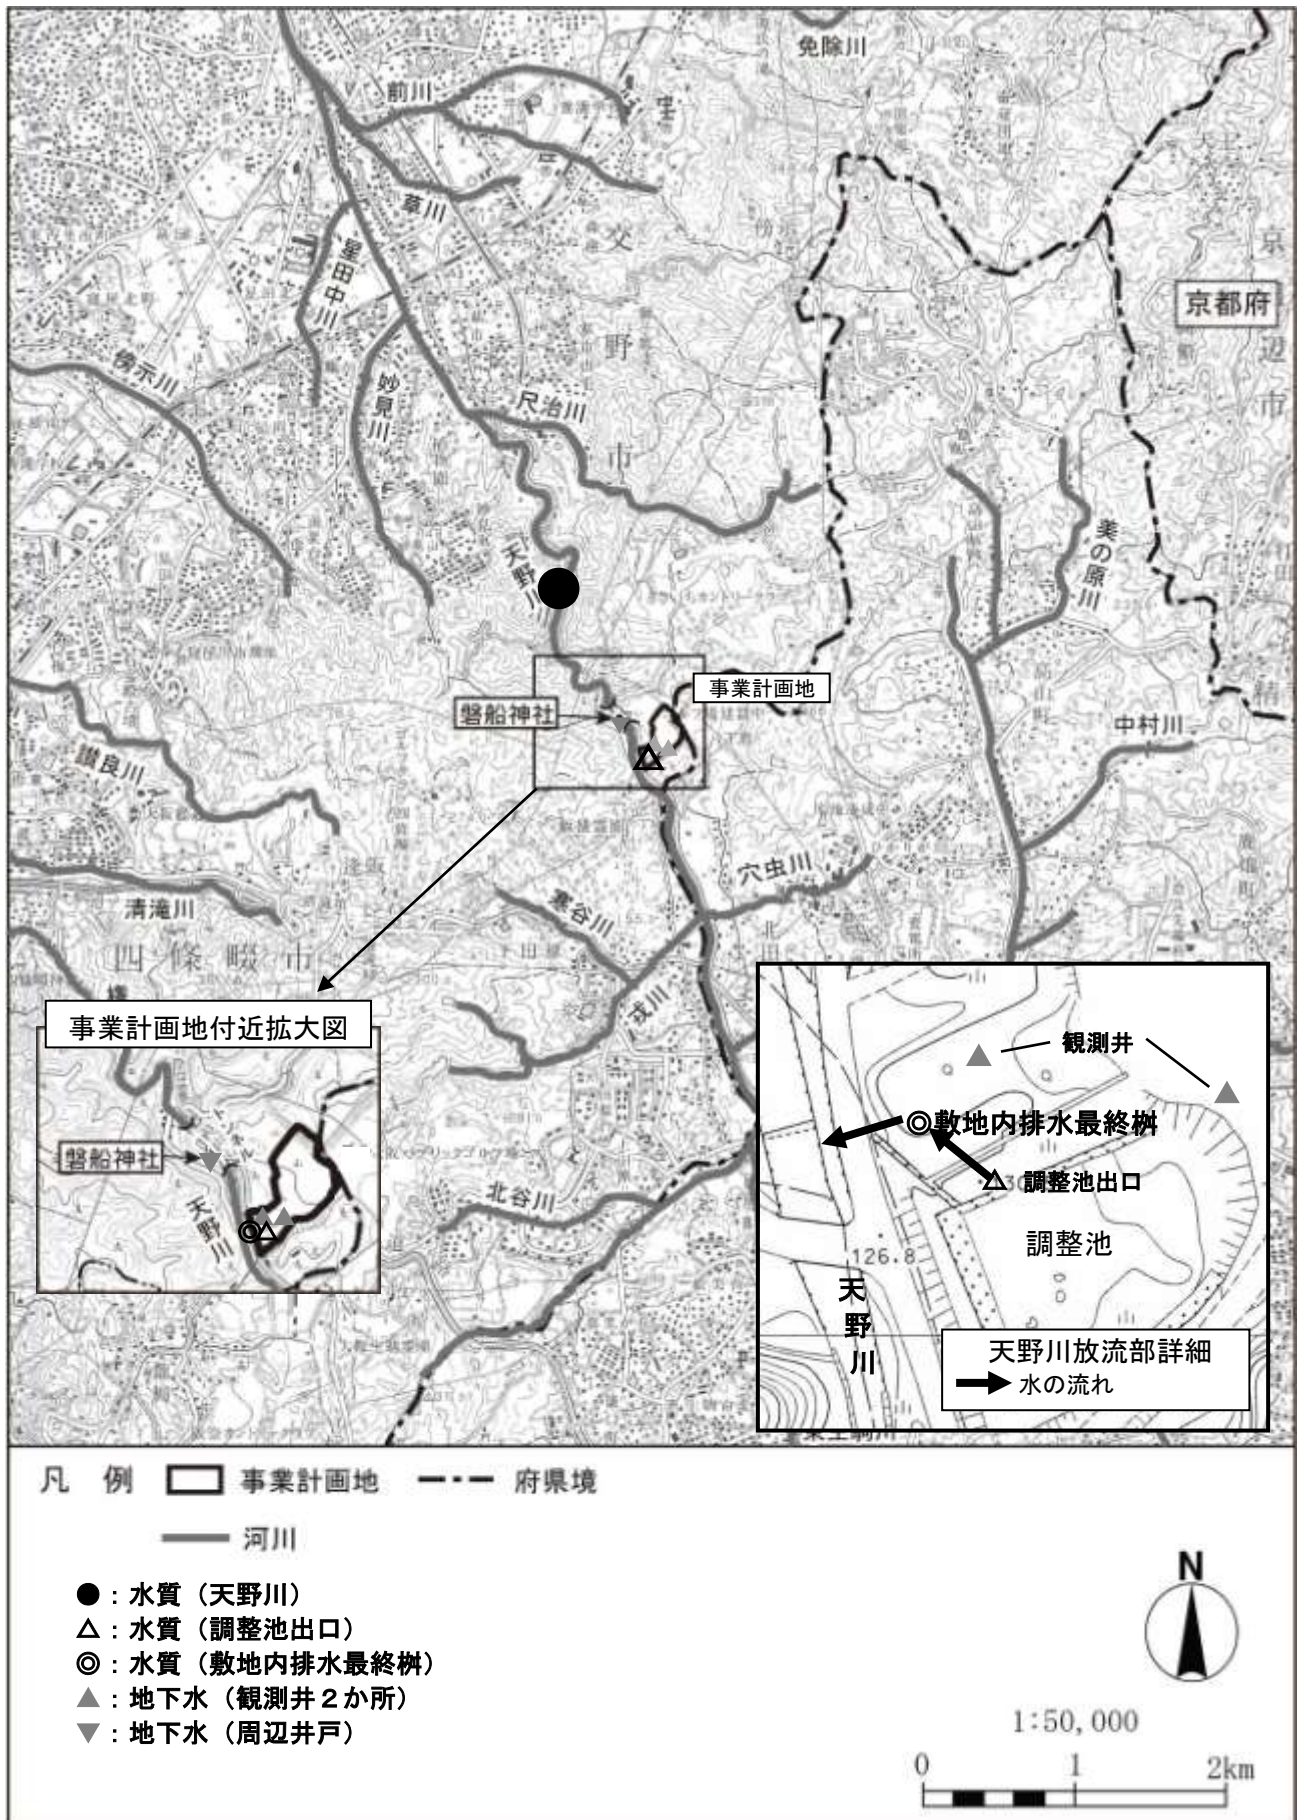


図1 調査地点 (水質、地下水)

6. 調査結果

(1) 水質

河川（天野川下流）において、水質測定を実施した。なお、少雨のため調整池の水量が少なく、調整池から天野川への放流水がなかったため、調整池出口での採水を実施せず。また、排水口（敷地内排水最終柵）についても、施工中であるため、排水口（敷地内排水最終柵）での採水を実施せず。

① 採水日

調整池出口	実施せず
排水口（敷地内排水最終柵）	実施せず
河川（天野川下流）	平成26年6月7日

② 測定結果

河川（天野川下流）の測定結果を表3に示す。

表3 測定結果（河川（天野川下流））

区分	調査項目（単位）	天野川下流	水質管理目標
現地調査項目	調査日（－）	6月7日	－
	調査時刻（－）	15:00	－
	色（－）	透明	－
	外観（－）	浮遊物なし	－
	臭い（－）	無臭	－
	流量（ m^3/S ）	5.6	－
	水温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	19	－
	透視度（度）	30	－
生活環境項目	pH（－）	7.9	6.5～8.5
	SS（ mg/L ）	10	25以下
健康項目	鉛（ mg/L ）	0.005未満	0.01以下
	砒素（ mg/L ）	0.001未満	0.01以下
	ふっ素（ mg/L ）	0.19	0.8以下
	ほう素（ mg/L ）	0.05未満	1以下
	ベンゼン（ mg/L ）	0.001未満	0.01以下
その他	ダイオキシン類（ $\text{pg-TEQ}/\text{L}$ ）	0.33	1以下
	濁度（度）	3	－
	電気伝導率（ mS/m ）	23.1	－

③ 結果の検証

河川（天野川下流）の測定結果は、すべての項目が水質管理目標を満足していた。

(2) 地下水

観測井2箇所及び周辺井戸において、水質測定を実施した。

① 採水日

観測井2箇所 平成26年6月7日

周辺井戸 同上

② 測定結果

観測井と周辺井戸の測定結果を表4に示す。

表4 測定結果（観測井と周辺井戸）

区分	調査項目（単位）	観測井 （西）	観測井 （東）	周辺井戸	環境 基準値
現 地 調 査 項 目	調査日（－）	6月7日	6月7日	6月7日	－
	調査時刻（－）	14:00	13:00	16:00	－
	色（－）	透明	透明	透明	－
	外観（－）	浮遊物なし	浮遊物なし	浮遊物なし	－
	臭い（－）	無臭	無臭	無臭	－
	水位（管頭から）（m）	2.98	5.1	5.07	－
	水温（℃）	17.0	17.0	13.0	－
	透視度（度）	28.0	30.0	28.0	－
健 康 項 目	鉛（mg/L）	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
	砒素（mg/L）	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下
	ふっ素（mg/L）	0.44	0.45	0.13	0.8以下
	ほう素（mg/L）	0.29	0.31	0.05未満	1以下
	ベンゼン（mg/L）	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
そ の 他	ダイオキシン類 （pg-TEQ/L）	0.026	0.023	0.13	1以下

③ 結果の検証

観測井2箇所及び周辺井戸の測定結果は、すべての項目が環境基準値を満足していた。